




#smartconnection

NOTICE / INSTRUCTIONS

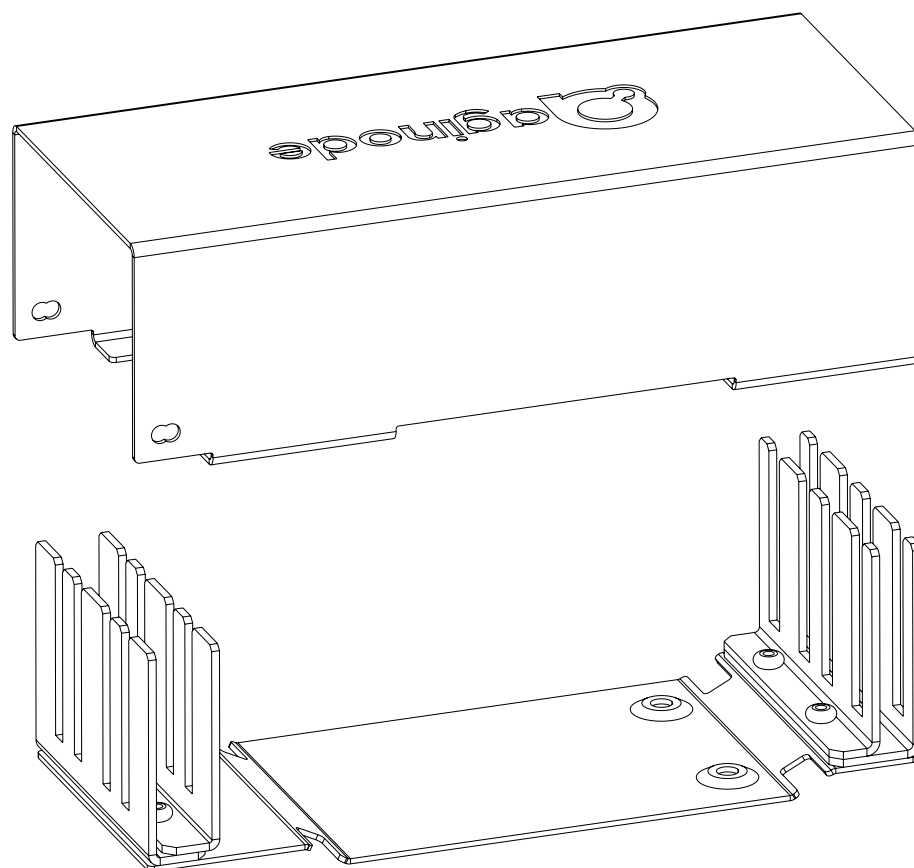


BAEP

Boîtier d'arrimage et d'épanouissement primaire 12 câbles 24 gaines
Primary fanout device 12 cables 24 sheathes

Table des matières

Table Of Contents

1.	PRÉSENTATION DU PRODUIT PRODUCT OVERVIEW.....	3
2.	PRÉPARATION DU CÂBLE CABLE PREPARATION.....	4
3.	MONTAGE DU CÂBLE SUR LE DISPOSITIF INSTALLATION OF THE CABLE ON THE DEVICE	5
4.	FERMETURE DU BOÎTIER CLOSING OF THE BOX.....	7
5.	INSTRUCTIONS DE FIN DE VIE END LIFE INSTRUCTIONS.....	9

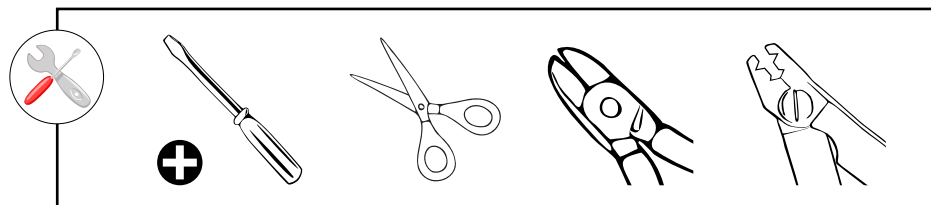


1. PRÉSENTATION DU PRODUIT PRODUCT OVERVIEW

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1- | Capot de fermeture du dispositif | 1- | Closing cover |
| 2- | Peigne de fixation pour 12 câbles avec 12 bagues à sertir | 2- | Comb for 12 cables used with 12 rings to be crimped |
| 3- | Fixation du B.A.E.P. par deux vis de fixation équipées de deux rondelles anti-pertes | 3- | Fixing of the P.F.C.B. with two fixing screws equipped with two anti-loss washers |
| 4- | Une plaquette de base | 4- | A joint board |
| 5- | Peigne de fixation pour 24 tubes ou des gaines diamètre 5mm | 5- | Comb for 24 tubes or sheaths Ø 5mm |

Sorties 24 gaines ou tubes
Output for 24 sheaths or tubes

Entrées 12 câbles
Input for 12 cables

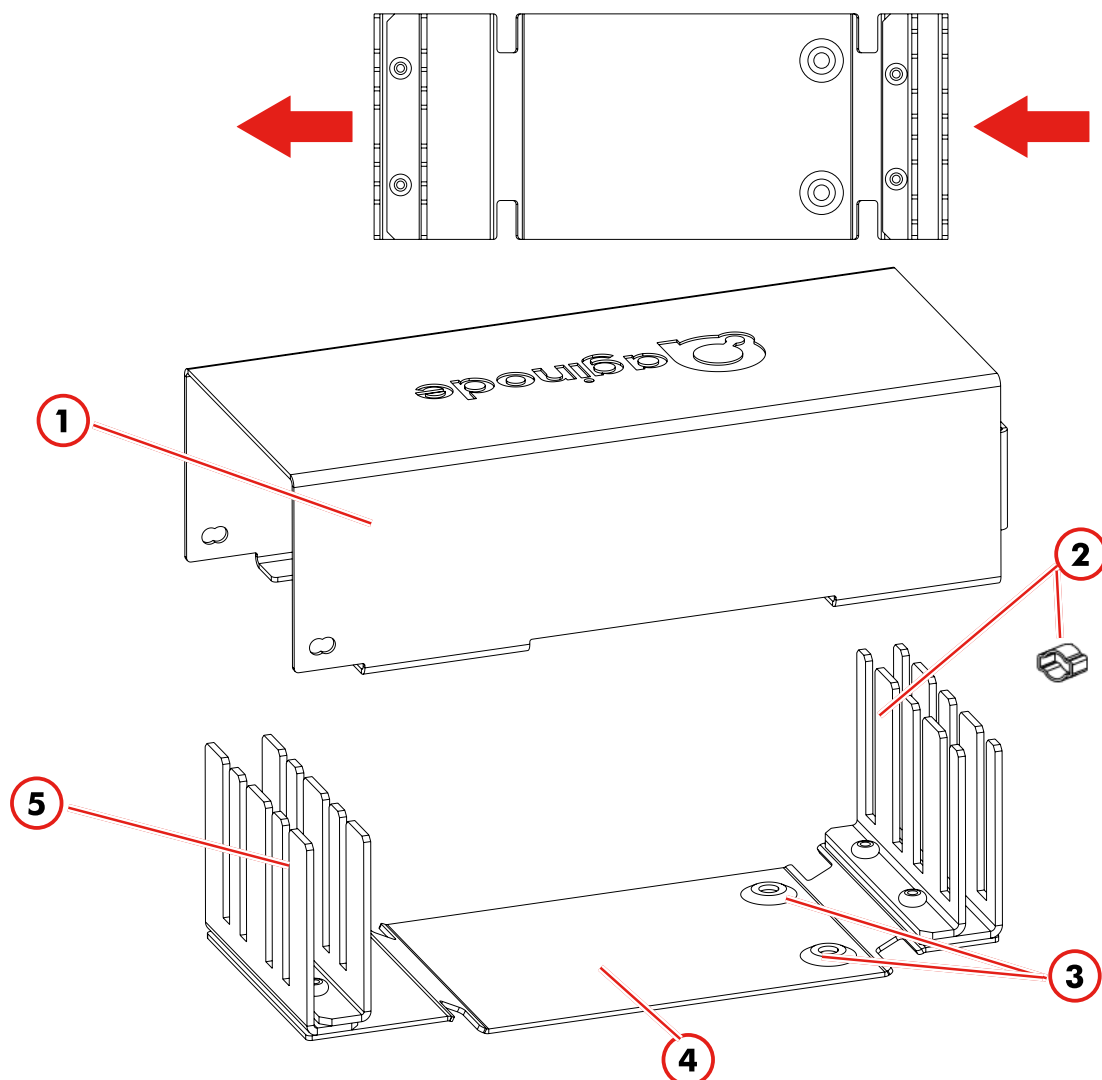

2. PRÉPARATION DU CÂBLE CABLE PREPARATION



Opération délicate (fibre nue).

This is a critical operation (bare fibre).

Dénuder la gaine du câble sur une longueur totale maximale de 2,93 m

Strip the sheath of the cable on a length Max.of 2,93m

Dénudage de la gaine du câble L=1,8m / F.O nue = 1m / Int. B.A.E.P = 0,135m

Stripping of the sheath L=1,8m / Bare fibers = 1m / Inside B.A.E.P = 0,135m

Dénuder le tube de fibre en laissant une longueur de 25mm en sortie de câble


Strip the tube of fibers and let a length of 25mm from the output of the cable

Si câble à micromodule : - Ne pas dénuder les micromodules !

If micro-module cable : - Don't strip the micro-modules !


Couper les aramides souple en laissant une longueur de 25mm en sortie de câble

Cut the flexible aramid yarn and let a length of 25mm from the output of the cable

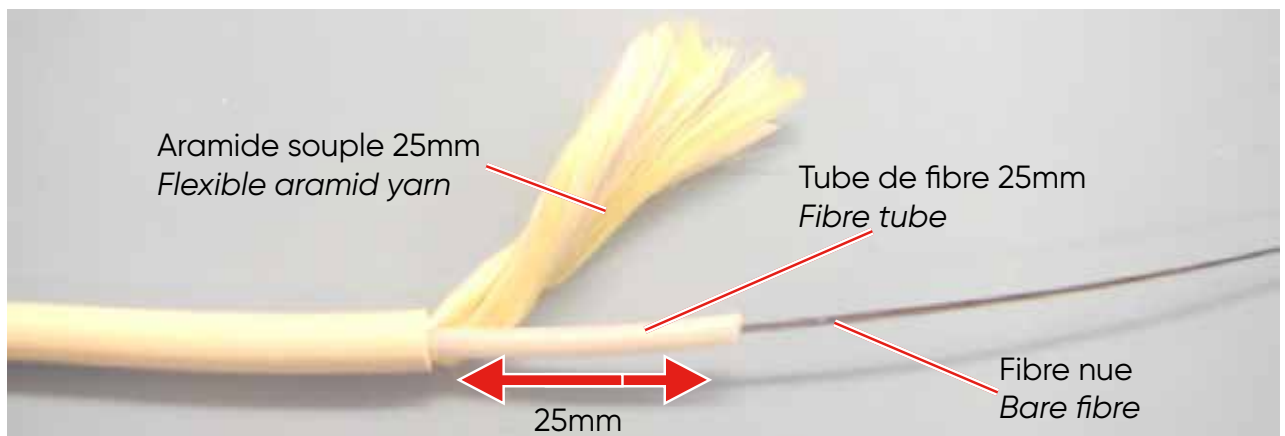


Placer la bague sur la gaine du câble en y faisant passer les aramides souple.

Slide the ring on the sheath of the cable with the flexible aramid yarn.

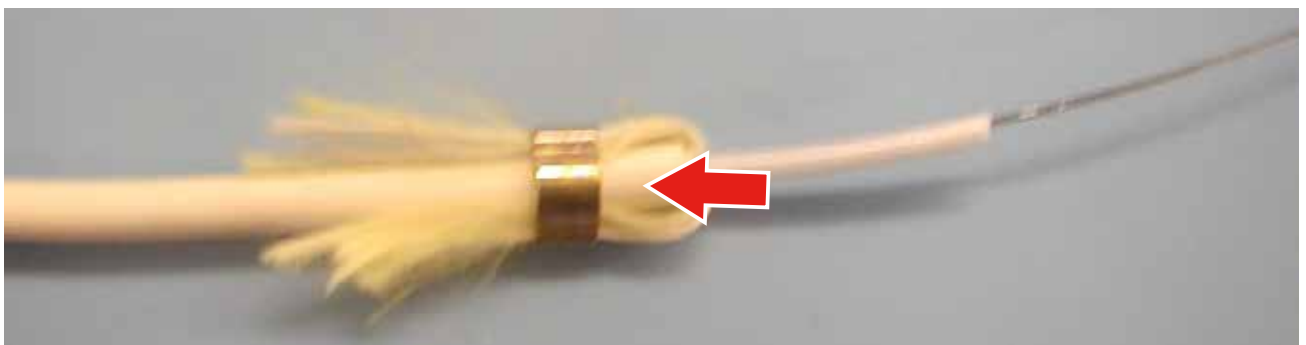

Effectuer le sertissage de la bague à l'aide d'une tenaille, aux deux endroits prévus

Make the crimping of the ring with a pincers, on the two places

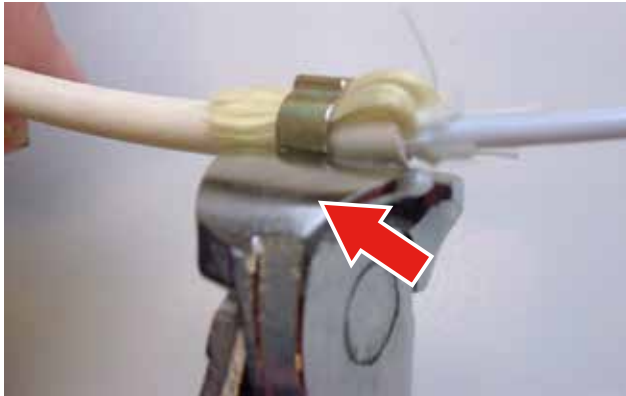

3. MONTAGE DU CÂBLE SUR LE DISPOSITIF INSTALLATION OF THE CABLE ON THE DEVICE



Insérer le ou les câbles dans le peigne, en positionnant les bagues au centre du peigne.

Insert the cables in the comb, by placing the rings in the centre of comb




Penser à incliner les bagues lors de leurs insertions.

Think to tip up the rings during their insertions.

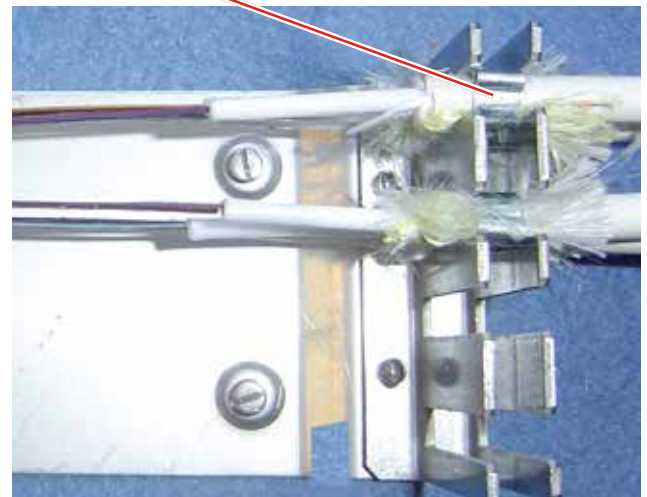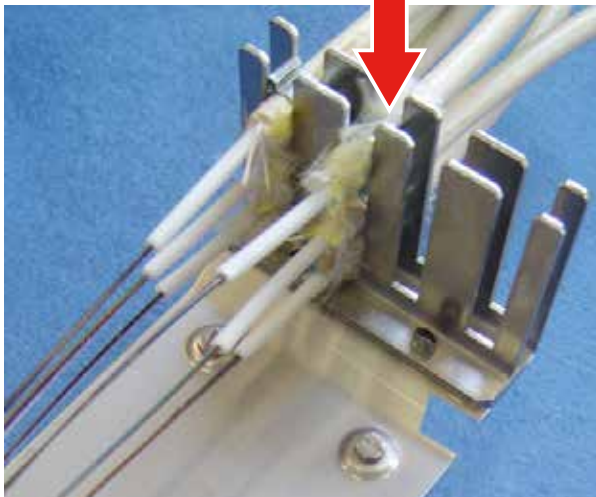

Glisser les fibres nues ou micromodules dans les gaines ou tubes de sorties.

Slide the bare fibers or micro-modules in the output sheaths or in the output tubes

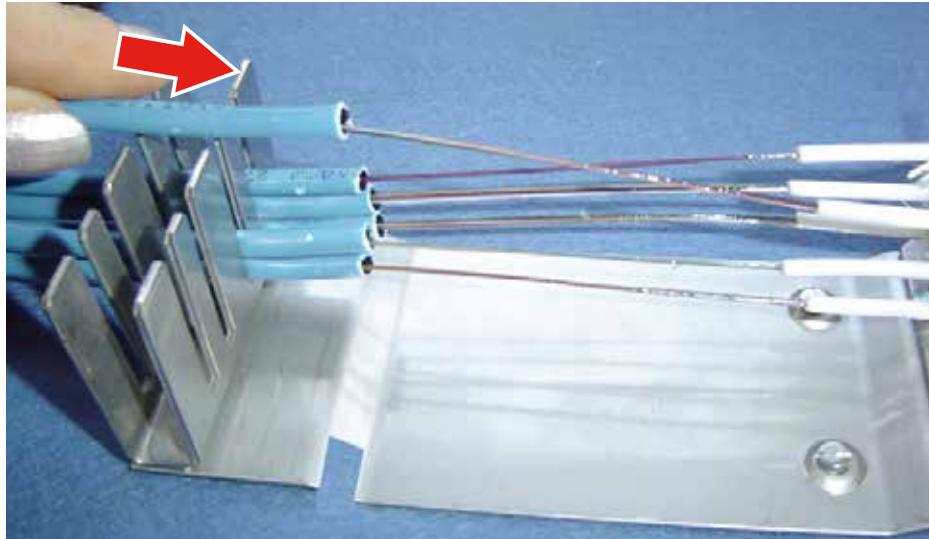


Insérer les gaines ou tubes dans le peigne de sortie, et repérer les avec des cavaliers, en fonction de la répartition des fibres dans les tubes..

Insert the sheaths or tubes in the output comb, and mark them with identification marks, see the fibre repartition in the tubes



Bloquer les tubes dans les peignes en laissant : L = 20mm


Block the tubes in the combs by giving : L = 20mm

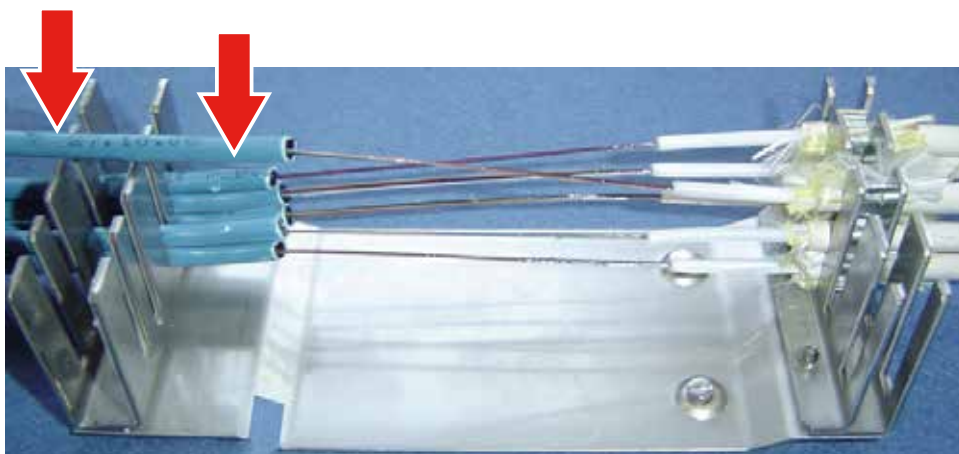




Exemple de câblage avec le montage de la pièce d'adaptation pour montage sur ferme R.O..

Cabling example with the adjustment part for mounting onto O.D frame.

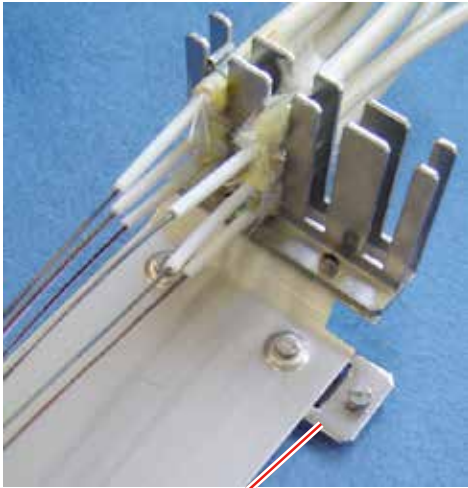

Pièce d'adaptation
Adjustment part

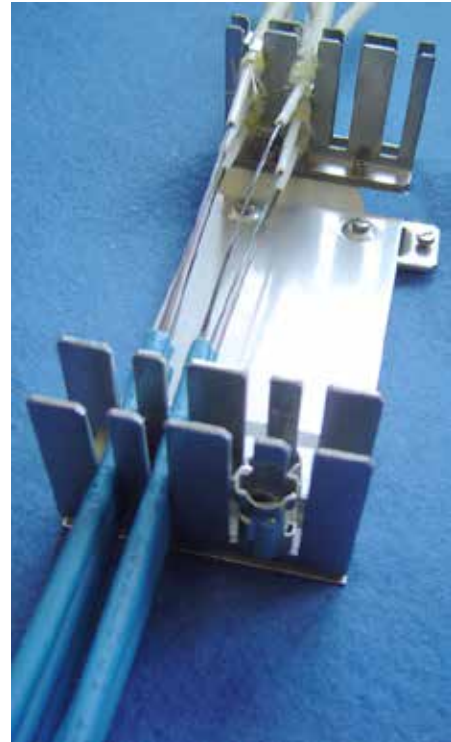


4. FERMETURE DU BOÎTIER
CLOSING OF THE BOX


Stocker les bagues restantes dans le B.A.E.P. à l'aide des dents du peigne.

Positionner le capot sur l'ensemble
Place the cover


Storage the rings in the P.F.C.B. with the teeth of the comb.

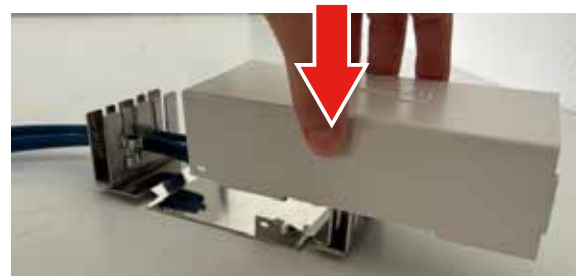


5. INSTRUCTIONS DE FIN DE VIE
END LIFE INSTRUCTIONS




WEEE / DEEE




Pensez à favoriser le réemploi de vos emballages !
Think about reusing your packaging !




Équipement électrique et électronique
Electrical and electronic equipment



Pièce métallique et plastique
Metal and plastic component



Emballage carton, sachet plastique
Cardboard, plastic packaging



Sachet zip réutilisable
Reusable zip bag

Se connecter via LinkedIn
Connect via LinkedIn



En savoir plus sur Youtube
Learn more on YouTube

Visiter www.aginode.net
Visit www.aginode.net

Contactez-nous via
Contact us via
info@aginode.net

AGINODE
1, rue Pierre Viénot
08330 Vrigne-aux-Bois
FRANCE
Tel. +33 (0) 3 24 52 61 61